




岡谷基発 0907 第 1 号  
令和 3 年 9 月 7 日

建設業労働災害防止協会長野県支部諏訪分会長 殿

岡谷労働基準監督署長

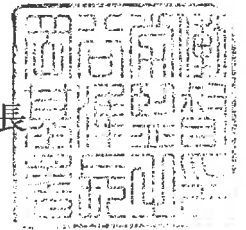

令和 3 年 9 月 5 日の大雨による災害の復旧工事における  
労働災害防止の徹底について（お願い）

今般の大雨により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

また、平素から労働基準行政の推進につきまして、多大な御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、茅野市や諏訪市で発生した今月 5 日の大雨により、土砂が流出し、住宅が全壊するなどの大きな被害がもたらされたところです。

今後、復旧工事が行われることとなり、その際の労働災害防止対策の実施が求められるところです。特に復旧工事では、現場の状況に応じた早急な対応が求められ、十分な準備期間がないままに作業に入ることが多く、当該作業の危険性を十分に把握できないために、労働災害が発生する事態が繰り返されてきたところであり、二次災害防止の観点から、労働災害防止の徹底がより重要になります。

つきましては、貴団体傘下の会員に対し、労働災害防止のため、当日の作業内容、安全上の注意事項等について作業開始前のミーティング等を綿密に実施することはもとより、特に下記の事項を実施するよう周知いただきますよう、お願い申し上げます。

## 記

### 1 土石流災害防止対策

- (1) 土石流危険河川における工事の施工に当たっては、労働安全衛生規則（以下「安衛則」という。）第 575 条の 9 に基づき、作業場所から上流の河川の形状、その周辺における崩壊地の状況等をあらかじめ十分に調査すること。また、今回の豪雨前から着工している工事についても、必要に応じ、改めて同様の調査を行うこと。
- (2) 土石流の早期把握等の措置を講ずるための警戒降雨量基準、作業を中止して労働者を退避させるための作業中止降雨量基準等を、必要に応じ見直すこと。また、降雨量が警戒降雨量基準に達していなくても、危険が予想される場合には、作業場所から上流の状況を監視する等の措置を講ずること。

- (3) 安衛則第 575 条の 14 及び安衛則第 575 条の 15 に基づき、警報用設備及び避難用設備の点検を実施するとともに、警報及び避難の方法等を労働者に十分周知すること。

## 2 土砂崩壊災害防止対策

- (1) 地山の掘削を伴う工事（河川の堤防の補修等の工事を含む。）の施工に当たっては、大雨の影響により地山に緩みが生じている可能性があることに十分に留意の上、安衛則第 355 条に基づき、作業箇所及びその周辺の地山について、形状、地質及び地層の状態、含水及び湧水の状態等をあらかじめ十分に調査すること。  
また、今回の豪雨以前から着工している工事についても、必要に応じ、改めて同様の調査を行うこと。
- (2) 上記（1）の調査結果を踏まえ、作業計画を定め、又は作業計画を変更し、これに基づき作業を行うこと。
- (3) 掘削の作業に当たっては、安衛則第 358 条に基づき点検者を指名し、作業箇所及びその周辺の地山について、通常の場合よりも頻度を高めて点検を行うことにより、地山の異常をできるだけ早期に発見するよう努めること。また、必要に応じ、地山の状況を監視する者を配置すること。
- (4) 土砂崩壊のおそれがある場合には、安衛則第 361 条に基づき、あらかじめ、堅固な構造の土止め支保工を設ける等土砂崩壊による災害を防止するための措置を講ずること。また、土止め支保工を設ける等の作業中における災害の防止にも留意すること。
- (5) 平成 27 年 6 月 29 日付け基安安発 0629 第 2 号の別添「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン」に基づき、日常点検、変状時の点検を確実にを行うこと。また、斜面の変状の進行を確認した場合は、施工者、発注者等は、安全性検討関係者会議において斜面の状況に対応するためのハード対策等の労働災害防止のための措置を検討すること。
- (6) 復旧工事のうち、地山の掘削を伴わない工事についても、斜面の近傍で工事を実施する場合には、上記（1）から（5）までに準じ、事前調査及び点検、土砂崩壊のおそれがある場合における措置の徹底を図ること。

## 3 がれき処理作業における安全確保及び石綿粉じん等のばく露防止対策

- (1) 円滑な災害復旧の観点から短期間での作業が求められるが、労働災害防止のため、当日の作業内容、安全上の注意事項等について作業開始前のミーティング等を綿密に実施すること。
- (2) ヘルメットや安全靴、丈夫な手袋など適切な保護具を着用すること。特に、安全靴は、底の厚い靴、踏み抜き防止中敷きを使用すること。
- (3) 適切な呼吸用保護具の着用等、石綿粉じんその他の粉じんを吸入することを防止するための措置を徹底すること。また、建築物のがれき処理作業や解体作業等

の際には、事前に石綿の有無の確認等を徹底すること。

#### 4 車両系建設機械を用いて作業を行う場合における安全の確保

- (1) 車両系建設機械を用いて作業を行う場合における安全を確保するために、安衛則第 155 条に基づき、作業全体の計画を作成し、これに基づく作業を徹底すること。
- (2) 災害復旧工事においては、特に、車両系建設機械を使用した作業と人力による作業が輻輳して行われることが想定されることから、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、安衛則第 158 条に基づき、立入りを禁止する措置を講ずる、又は誘導者を配置してその者に車両系建設機械を誘導させることにより、車両系建設機械相互又は車両系建設機械と作業員との接触防止を徹底すること。
- (3) 不安定な作業場所において車両系建設機械を使用して作業を行うこととなるため、安衛則第 157 条に基づき、運行経路の路肩の崩壊防止、地盤の不同沈下の防止、必要な幅員の保持等により、車両系建設機械の転倒防止対策の徹底を図ること。
- (4) 車両系建設機械の運転の業務については、技能講習を修了した者等必要な資格を有する者に行わせること。

#### 5 新型コロナウイルス感染症の拡大防止

職場における感染防止対策の基本である「取組の 5 つのポイント」に基づき、事業場内の感染防止対策実施状況を確認及び徹底するとともに、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を活用して、職場の実態に即した実行可能な感染拡大防止対策の検討及び対策を実施すること。

#### 6 熱中症の予防

熱中症予防対策に注意を払い、水分及び塩分の適時摂取、休憩場所や休憩時間の設定をするよう労働者に呼び掛けること。

#### 7 その他

工事に伴う作業中に窮迫した危険が生じた場合における緊急連絡体制を確立するとともに、避難の方法等を労働者に十分周知すること。

また、倒壊のおそれのある家屋等の建築物に不用意に接近しないようにすること。

上記 3 (3) のほか、粉じんを吸入するおそれのある作業については、適切な呼吸用保護具の着用等を徹底すること

## 添付資料

- 資料 1 災害からの復旧工事の安全な施工について
- 資料 2 がれきの処理作業を行う際の注意事項  
～ がれき処理作業を行う皆様へ ～
- 資料 3 がれきの処理作業を行う際の注意事項 ～ 事業者の皆様へ ～
- 資料 4-1 斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン
- 資料 4-2 斜面での土砂崩壊による労働災害を防ごう！
- 資料 5 職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため～取組の 5  
つのポイント～を確認しましょう！
- 資料 6 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチ  
ェックリスト
- 資料 7 STOP！熱中症 クールワークキャンペーン

添付資料等は、長野労働局ホームページ（岡谷労働基準監督署からのお知らせ）（下記 URL）に近日中に掲載する予定です。

URL：<https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/kantoku/kijun/kijun03.html>



# 災害からの復旧工事の安全な施工について

## 作業の実施にあたって注意すべき事項

### ○服装・装備

長袖・長ズボンの作業着、安全靴など底の厚い靴、丈夫な手袋、防じんマスクなど、作業にあたり適切な装備とすること。

### ○建設機械を使用するときは

地盤が緩んでいるなど不安定な場所で作業を行う場合には、鉄板の敷設などにより車両系建設機械、移動式クレーンなどの転倒防止を図ること。

また、有資格者が運転するほか、運転中は運転者以外の立入を禁止すること。



### ○高所での作業を行うときは

作業床を設置できない場合は、フルハーネス型墜落制止用器具などを使用すること。


### ○掘削作業を行うときは

地山、地層の状況を確認し、土止め支保工を使用すること。



### ○危険箇所への立入禁止

倒れるおそれのある建物などには立入禁止措置を行うこと。

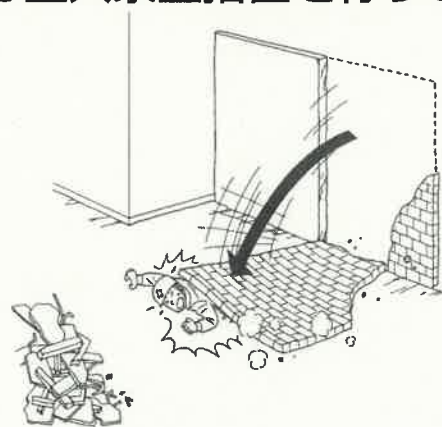

### ○がれき処理で粉じんが舞う中で作業するときは

粉じんを吸い込まないようにするため、防じんマスクを使用すること。また、粉じんを飛散させないために、原則として、作業を開始する前に建築物などへの散水などにより、湿潤な状態とすること。





# がれきの処理作業を行う際の注意事項

## ～ がれき処理作業を行う皆様 へ ～

土砂崩れ・浸水により被災した建物などのがれきの処理は、釘等を踏み抜いたり、倒れてきたり落下してきた物に当たるなど、多くの危険を伴います。

本リーフレットは、がれきの撤去等作業にあたって安全に作業を進めることができるよう、がれきの処理における留意事項をまとめたものです。

作業の実施にあたっては、作業責任者の指示によく従って行動するとともに、本リーフレットを参考に安全に十分注意して作業を行ってください。

## 1 作業を行うための服装

- 長袖の作業着など肌の見えない服装で作業しましょう。
- ヘルメットや安全靴など底の厚い靴、丈夫な手袋を着用しましょう。
- 防じんマスクやゴーグルを着用しましょう。
- 防じんマスクの使用にあたっては、使用前に漏れがないか確認するためのフィットチェック（3頁目参照）を必ず行いましょう。



ヘルメット



底の厚い靴

踏み抜き防止中敷き



丈夫な手袋

## 2 作業を始めるまでの準備

●作業を開始する前に、作業責任者が誰か確認し、その方の指示を受けて作業を行いましょう。

●周りで作業を行っている人に危険が及ぶことのないよう、連絡を取り合って、十分注意して作業を実施しましょう。

●がれきを運搬するための経路を確保しましょう。



### 3 作業中に注意すべき事項

#### がれきの処理の際

- 安定の悪い**がれき**の上など高い所で作業しないようにしましょう。
- 倒れそうな建物には近づかないようにしましょう。
- ※ 被災した建物は、丈夫そうに見えてもダメージを受けています。
- 重いものを無理に一人で運ぶのはやめましょう。
- 倒れた柱などの長尺の**がれき**を運ぶときは、周りに人がいないか十分注意しましょう。
- 薬品（液体）の容器や、液漏れした機械を見つけた場合には作業責任者に連絡しましょう。
- 古いトランス、コンデンサー等でPCBが含まれているものが工場に保管されていることがあります。特別な管理が必要なものですので不用意に触らないようにしましょう。
- 石綿が含まれているおそれのある建材については、散水等によりできるだけ湿潤化するとともに、原則、割らずに片付けましょう。
- 作業中の重機（ブルドーザー、パワーショベル等）に近づかないようにしましょう。

#### 荷積みの際

- トラックなどへ**がれき**を積む際は「積み過ぎ」に注意しましょう。
- トラックの荷台の上の**がれき**には乗らないようにしましょう。

#### その他の留意事項

- 作業中であっても、大雨の降雨に係る警報が発表された場合などには、すみやかに作業を中止して、安全な場所に避難しましょう。
- 夏場など暑い時は、水分、塩分、休憩をこまめにとりましょう。
- ※ 体調が悪くなった場合は、作業を直ちに中止し、すぐに作業責任者にその旨を伝えましょう。
- 粉じんが舞うような場所で飲食や喫煙をしないようにしましょう。
- 汚水、雨水、海水、河川の流水、腐敗しやすい物が溜まっている箇所などは酸素濃度が低かったり、硫化水素濃度が高い可能性があります。立ち入らないようにしましょう。
- 破傷風の危険があるので、傷を負った場合は、すぐに消毒・治療をしましょう。
- 火災等により**がれき**が燃焼している場合には、風上に立ち、燃焼中の**がれき**に近づかないようにしましょう。燃焼後の**がれき**を片付ける際は、防じんマスクを着用しましょう。

# 正しくマスクを装着しましょう



がれきの粉じんには石綿が含まれているおそれがあります。事業者の指示に従い、適切なマスクの着用をお願いいたします。



使い捨て式防じんマスク



取替え式防じんマスク



電動ファン付き呼吸用保護具

※国家検定合格品を使用してください。

## マスクの装着 「悪い例」



鼻部に大きなすき間



しめひもが片側外れている



マスクが上下さかさま



吸気弁やフィルターが  
付いていない

### しっかりと顔に密着させましょう

マスクの変形・破損がないことを確認した上で取扱説明書に従って装着を行う。

- しめひも調節が行えるものは、必ず適切な長さに調節する

### 顔に密着しているか確認しましょう

- 取扱説明書に従って使用のたびに必ず顔に密着しているか確認しましょう

- もし、漏れ込みが感じられた場合は…
  - ① マスクの位置を調節する
  - ② しめひもの長さを調節する
  - ③ 排気弁など各部の接続状態を確認する

(社)日本保安用品協会・日本呼吸用保護具協会編

## 必ずフィットチェックをしましょう。

次の(A)、(B)の2つの方法があります



### (A) 手を用いた方法

吸気口を手でふさぐときは、押しつけて面体が押されないように、反対の手で面体を押さえながら息を吸い、苦しくなれば空気の漏込みがないことを示す




### (B) フィットチェッカーを用いた方法

吸気口にフィットチェッカーを取り付けて息を吸うとき、瞬間的に吸うのではなく、2～3秒の時間をかけてゆっくりと息を吸い、苦しくなれば空気の漏込みがないことを示す




## 4 機械を使用する場合に注意すべき事項

- クレーン、ブルドーザー、パワーショベルなどの運転には資格が必要です。無資格の方が運転して作業を行ってはいけません。
- ショベルカーなどのバケットの爪に荷を掛けてつり上げること（用途外使用）は原則禁止されています。
- 作業内容に適切な機械を使用するようにしましょう。

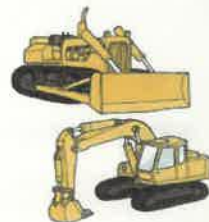

## 5 労働災害の事例

- がれきを素手で扱って、手を切った。
- がれきから出ていた釘を踏み抜いた。
- 崩れてきたがれきの下敷きになった。
- 錆びた釘で傷を負い、破傷風にかかった。
- 重量物を一人で運び、腰を痛めた。
- トラックの荷台に積んだがれきをロープで固定中、バランスを崩して墜落した。
- 作業中に、後退してきたトラックに衝突された。
- 作業中、パワーショベルのアームに激突された。

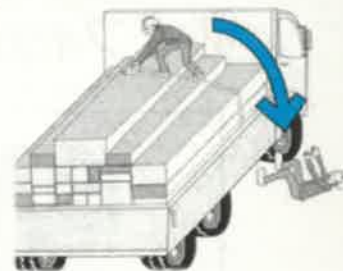

(2019.10)

◆詳しくは、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。



厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

# がれきの処理作業を行う際の注意事項

## ～ 事業者の皆様へ ～

土砂崩れ・浸水により被災した建物などのがれきの処理を行う際には、釘等による踏み抜きや物の落下など、多くの危険が伴います。

本リーフレットは、がれきの撤去等作業にあたって安全に作業を進めることができるよう、がれきの処理における留意事項をまとめたものです。

作業を労働者等に行わせるにあたっては、次の点に注意して下さい。

### 1 作業の準備にあたって注意すべき事項

#### (1) 作業者への教育

作業に不慣れな方も多いことから、雇入れ時などに①使用する機械、工具などの取扱方法、②作業体制、作業手順、合図などについて、教育を行うこと。また、現場では、腕章をつけるなど誰が作業責任者か分かるようにすること。

#### (2) 服装

長袖の作業着、安全靴など底の厚い靴、丈夫な手袋、防じんマスクなど作業にあたり適切な装備をさせること。

#### (3) 作業計画

周辺状況の調査を行い、指揮命令系統、作業手順、監視人も含めた人員の配置、使用する機械及びその使用箇所、がれきの運搬・搬出方法等を定めた作業計画を立てること。

#### (4) 作業間の連絡調整

複数の作業者が混在して同時に作業を行うことが想定されるため、作業間の連絡調整、作業開始前のミーティング等を綿密に実施すること。

#### (5) 危険箇所への立入禁止

倒れるおそれのある建物等には立入禁止措置を行うこと。

## 2 作業の実施にあたって注意すべき事項

### 機械を使用させるときには…

#### (1) 資格者の確認

車両系建設機械、クレーン等を使用させる際は、資格の有無を確認すること。

#### (2) 機械等の点検

機械や工具については、担当者を決め、点検・整備等を適切に実施させること。

#### (3) 機械の転倒防止

地盤が緩んでいる等不安定な場所で作業を行う場合には、鉄板の敷設等により車両系建設機械、クレーン等の転倒防止を図ること。

### 作業場所では…

防じんマスクやゴーグルを着用させること。

また、防じんマスクの使用にあたっては、使用前に漏れがないか確認するためのフィットチェックを必ず行った上で適切に使用すること。

### がれきの粉じんには石綿が含まれているおそれがあります。

#### (1) 呼吸用保護具の着用

粉じんを吸い込まないようにするため、呼吸用保護具（防じんマスク又は電動ファン付き呼吸用保護具）を使用させること。

注）国家検定品を用いること。

なお、屋外におけるがれき処理作業は使い捨て防じんマスクで作業可能ですが、石綿の切断等作業の場合は取替え式防じんマスク、吹付け石綿の除去作業には電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要があります。

#### (2) 作業場所の湿潤化

粉じんを飛散させないために、原則として、作業を開始する前に建築物等への散水や、薬液の使用により、湿潤な状態とすること。

#### (3) 関係者以外の立ち入り禁止

関係者以外の者が粉じんにはばく露しないように、被災者等も含め、関係者以外の者の立ち入らせないこと。

(2019.10)

◆詳しくは、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。



厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署



## 斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン

### 第1 趣旨・目的

道路工事、砂防工事等に伴う大規模な地山の掘削作業においては、斜面の安定性の観点から、通常は事前に詳細な地質調査が行われ、当該調査により把握した地質の状況と掘削高さによって事前に掘削勾配が決定される。しかし、各種工事の実施に伴う中小規模の地山の掘削作業では、十分な地質調査が事前になされておらず、施工開始後に設計図書が地質の状況を適切に反映していないことが判明する場合もある。また、掘削中の斜面は、降雨、湧水等により日々変化し、それらの変化が斜面崩壊につながり、労働災害が発生する場合がある。

このような労働災害を防止するため、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。）第355条では、地山の掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所等について調査することが事業者には義務付けられており、また、第358条では、明かり掘削の作業を行う場合には、点検者を指名し、日々の地山の点検を実施すること等が事業者には義務付けられている。そして、斜面崩壊による労働災害の防止を図るためには、点検により地山の状況を的確に把握すること及び工事関係者が点検結果に基づいた斜面崩壊の危険性に関する情報を共有することが必要不可欠である。

このため、本ガイドラインは、主に、事業者（施工者）が発注者から請け負って行う明り掘削のうち斜面掘削を伴う工事（以下「斜面掘削工事」という。）に関して、安衛則第355条の調査及び第358条の点検のより適切な実施方法、施工者が発注者及び設計者と協力して斜面崩壊の危険性に関する情報を共有するために実施することが望ましい方法及びそれらの留意事項を示すこととする。

本ガイドラインにより、工事関係者が斜面崩壊による災害防止のために必要な対策を適切に実施することを促進し、もって斜面崩壊による労働災害の防止に資することとする。

### 第2 適用対象

本ガイドラインは、次の1の工事に伴う2の作業に適用する。

#### 1 適用する工事

主に中小規模の斜面掘削工事を対象とする。ただし、大規模な掘削工事に本ガイドラインを適用することも差支えない。（土止め先行工法によるものを除く。）

#### 2 適用する作業

- (1) 設計者の作業  
斜面の設計
- (2) 施工者の作業



手掘り又は機械掘りによる斜面の掘削作業、擁壁工事等に伴う床掘り、型枠の組立・解体、床均し、丁張り、ブロック積み、コンクリート打設の作業等及びその施工管理

### 第3 用語の定義

本ガイドラインで使用する主な用語の定義は、労働安全衛生関係法令で規定されているもののほか、次によるものとする。

#### 1 斜面等に関する定義

- (1) 「斜面」とは、自然又は人工的に形成された傾斜している地山の面をいう。
- (2) 「切土部」とは、工事の対象となる斜面のうち、掘削し、地山の土砂を取り去る部分をいう。
- (3) 「残斜面」とは、工事の対象となる斜面のうち、掘削せずに傾斜を残しておく部分をいう。
- (4) 「斜面崩壊」とは、斜面を形成する地山が安定性を失い崩壊することをいう。
- (5) 中小規模の斜面掘削作業とは、切土部の掘削高さが概ね 1.5 メートル以上 10 メートル以下の斜面の掘削作業をいい、大規模な斜面掘削作業とは、切土部の掘削高さが概ね 10 メートルを超える斜面の掘削の作業をいう。  
ただし、土止め先行工法による作業の場合はこの限りではない。
- (6) 「ハード対策」とは、斜面崩壊の前兆である斜面の変状の進行を防止するための対策のうち、斜面を補強する等の工事計画の変更を伴うものをいう。  
なお、「変状」とは、普通とは異なる状態のことであり、ここでは斜面崩壊の前兆現象として、斜面自体に亀裂、はらみ等が発生している状態をいう。

#### 2 設計業務・工事関係者等に関する定義

- (1) 「発注者」とは、仕事を他の者から請け負わずに注文する者をいい、公的機関、民間機関及び個人のいずれも含むものとする。
- (2) 「調査者」とは、発注者が調査業務を外注した場合における当該調査業務を行う建設関連業者（測量業者、地質調査業者、建設コンサルタント等）をいう。
- (3) 「設計者」とは、発注者が設計業務を外注した場合における当該設計業務を行う建設関連業者（建設コンサルタント等）をいう。
- (4) 「施工者」とは、斜面掘削工事を実際に行う者のことといい、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 条。以下「安衛法」という。）第 15 条に規定する元方事業者及び関係請負人がいる場合には双方を含むものとする。  
なお、発注者が施工業務を外注せず、当該発注者の施工担当部署が施工する場合には、本ガイドラインにおいては発注者と施工者の両方に該当するものとして取り扱う。
- (5) 「点検者」とは、下記 3 の点検表による点検を行う者をいう。安衛則第 358 条に基づいて施工者が選任する点検者に加え、調査者及び設計者が点検を実施す

る場合における当該点検を行う者も含むものである。

- (6)「確認者」とは、点検者が行った点検内容に不備等が無いかを確認し、対応について判断する者をいう。点検者とは異なり、法令上、その選任が義務付けられているものではないが、調査者、設計者又は施工者が選任する確認者のいずれも含むものである。なお、確認者の選任に当たっては、点検者とは異なる者を選任するものとする。
- (7)「安全性検討関係者会議」とは、施工者が、変状の進行を確認した際に、斜面の状況を共有し、ハード対策等の実施の必要性を検討するために施工者が発注者に参加を要請して行う会議をいう。

### 3 点検表等に関する定義等

- (1)「点検表」とは、掘削する地山の状況を把握するため、設計者又は施工者が、目視等により点検を実施する場合の点検項目を一覧表にしたものをいい、以下の3種類がある。

- ・設計・施工段階別点検表（別紙1）
- ・日常点検表（別紙2）
- ・変状時点検表（別紙3）

3つの点検表の目的、点検時期は以下の①から③までのとおりであり、これらの点検表の使用単位は、地層ごととする。ただし、斜面の幅が長く、1枚の点検表を当該地層に適用することが困難な場合には、幅20メートル単位を目安として点検表を使用するものとする。

なお、日常点検表（②のア、ウ及びエの点検時期に限る。）は、安衛則第358条第1号において施工者に義務付けられている点検に係る事項であり、その他は、点検の実施が望ましいものとして点検表を示すものである。

#### ① 設計・施工段階別点検表

設計及び施工工程の各段階において、地形、地質状況等の斜面崩壊に関する地盤リスクの有無を確認し、安全に作業ができる掘削勾配であるかを確認するために使用するもの。

点検時期は、次のとおりである。

- ア 設計時、イ 施工計画時、ウ 丁張設置時、エ 掘削作業前
- オ 掘削作業終了時

#### ② 日常点検表

施工段階において、斜面崩壊の前兆である斜面の変状を発見するために使用するもの。

点検時期は、次のとおりである。

- ア 毎日の作業開始前、イ 毎日の作業終了時、ウ 大雨時
- エ 中震（震度4）以上の地震の後 等

#### ③ 変状時点検表

日常点検表で変状を確認した場合、変状の推移を観察し、斜面崩壊の危険性の有無を確認するために使用するもの。

点検は、変状の状況に応じて、必要な頻度で実施する。

- (2)「異常時対応シート」とは、施工者が、変状時点検表により変状の進行を確認した場合に、発注者に当該斜面の異常、安全措置の状況等を元請事業者、発注者等に報告するため作成するシート（別紙4）をいう。

#### 第4 発注者、設計者及び施工者の協力等の必要性

斜面掘削工事は、多様な工法により実施され、関連作業も数多いことから、斜面掘削工事を安全に実施するためには、事前に斜面を形成する地山の状況を的確に把握し、その結果を設計・施工工程に反映することが必要である。

しかしながら、あらかじめ掘削箇所の全ての地質を把握することは困難であり、実際に掘削して初めて地山の状況が明らかになることも少なからずある。

このため、施工者は、施工途中で新たな地盤リスクが判明した場合には、その情報を速やかに発注者及び、設計者と情報を共有した上で、必要な対策について検討を行い、適切な措置を講じることが重要である。このとき、必要に応じ情報共有の対象に調査者を含めるものとする。

これらについては、安衛法第31条の4により発注者は、「その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない」とされていること及び公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針において「設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更を行うものとする。さらに、工事内容の変更等が必要となり、工事費用や工期に変動が生じた場合には、施工に必要な費用や工期が適切に確保されるよう、公共工事標準請負契約約款（昭和25年2月21日中央建設業審議会決定・勧告）に沿った契約約款に基づき、必要な変更契約を適切に締結するものとする。」とされていることに留意すること。

設計者、施工者等は、それぞれ、安衛則の規定、当該ガイドライン等に基づき、それぞれが第5及び第6に示す事項を確実に実施するとともに、平素より相互にコミュニケーションを円滑にし、適切に情報共有できるよう特に留意する必要がある。

#### 第5 設計者が設計を実施するに当たっての留意事項等

##### (1) 的確な事前調査及び点検の実施

設計者は、工事の対象となる斜面の地山の地質の状況（土・岩質区分）、地盤条件（斜面の安定性）等を適切に把握するため、調査者に実施させることも含

め、必要に応じて文献調査、地表地質踏査、ボーリング等による地質調査等により事前調査を実施すること。

また、点検の実施に当たっては、設計者（点検を調査者に実施させる場合は調査者も含む）は、点検者を選任し、設計・施工段階別点検表により斜面の状態を点検させるとともに、確認者を選任して点検者が行った点検内容に不備等が無いかを確認すること。設計者は、設計・施工段階別点検表を発注者に提出するとともに、必要な対応を取ること。

#### (2) 適切な詳細設計の実施

設計者は、事前調査及び点検の結果を踏まえ、工事数量算出要領及び各種設計基準・指針に照らして工法、掘削勾配等の詳細設計を検討すること。詳細設計の検討に当たっては、安衛法第31条の4の規定に留意し、安衛則に規定された勾配での掘削とする等、安衛法又はこれに基づく命令の規定を遵守した設計とすること。

#### (3) 安全性検討関係者会議への参加

施工者から発注者に異常時対応シートが提出され、発注者から安全性検討関係者会議への参加を要請された場合は、同会議に出席すること。

### 第6 施工者の実施事項

#### 1 元方事業者が実施すべき事項

##### (1) 統括安全衛生管理体制の確立及び適切な統括安全衛生管理の実施

元方事業者は、現場の規模に応じて統括安全衛生責任者を選任する等により、安衛法に基づく統括安全衛生管理体制を確立するとともに、特に安衛法第30条第1項第1号から第3号までに規定する次の事項に重点を置き、斜面掘削工事現場での統括安全衛生管理を徹底しなければならない。

- ① 協議組織を設置し、その会議を定期的開催して、斜面に関する情報を共有する。
- ② 毎作業日に、関係請負人が行う作業の連絡・調整を随時行う。
- ③ 毎作業日に少なくとも1回、作業場所を巡視する。

##### (2) 作業主任者の選任

元方事業者が自ら2m以上の高さの斜面を掘削する作業を行うときには、安衛則第359条の規定に基づき、地山の掘削作業主任者を選任し、その者の指揮により、当該作業を行わなければならない。

##### (3) 関係請負人に対する技術上の指導等

元方事業者は、安衛法第29条の2の規定に基づき、工事を実施する関係請負人がその場所に係る危険を防止するための措置を適正に講ずるとともに、第30条第1項第4号の規定に基づき、関係請負人が、点検者に対して適切に知識を付与できるよう、技術上の指導、必要な資材、場所等の提供等を実施しなければならない。



(4) 掘削作業を行う箇所の調査

施工者は、安衛則第 355 条の規定に基づき、地山の掘削作業を行う箇所の調査を行わなければならない。

なお、発注者、調査者又は設計者が同条に規定する「適当な方法」によって行った調査結果を調べることも同条に規定する「適当な方法」による調査に含まれることとされている。

(5) 点検の実施

元方事業者が自ら掘削の作業を行う場合には、安衛則第 358 条の規定に基づき、点検者を指名して、作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後に斜面の状況を点検させなければならない。点検に当たっては、日常点検表を使用すること。

(6) 点検結果を踏まえた危険防止のための措置の実施

元方事業者は、点検者による点検結果を踏まえ、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合は、安衛則第 361 条の規定に基づき、当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

2 元方事業者が実施することが望ましい事項

(1) 適切な施工計画書の作成

元方事業者は、発注者から示された仕様書、発注者から得られた斜面の地盤条件の情報等や設計者による設計・施工段階別点検表等の点検結果、自ら実施した現地踏査時の点検結果、必要に応じて自ら実施する地質調査、過去に周辺で行われた類似工事の施工情報及び施工の安全性を十分考慮し、安衛法第 28 条の 2 の規定に基づくリスクアセスメントを実施した上で、(2) から (5) の事項を含んだ施工計画書を作成し、発注者に提出すること。

(2) 適切な施工費等の計上

当該変更工事の一部を関係請負人に請け負わせるに当たっては、安全対策に要する経費を含む適切な経費を計上すること。

(3) 斜面の点検及び確認の適切な実施、点検結果に基づく措置等

元方事業者は、点検者を選任し、第 3 の 3 の (1) の①のイからオの各段階においては設計・施工段階別点検表により、②のアからエの時期においては日常点検表により、日常点検表で変状を確認した場合は変状時点検表により、斜面の状態を点検させるとともに、確認者を選任して点検者が行った点検内容に不備等がないかを確認し、斜面の状況に応じて適切な措置（関係請負人に対する必要な指示を含む。）を講ずること。

点検者の選任に当たっては、各種点検が適切に実施されるよう、必要な知識を有する適切な点検者を選任すること。今後、点検者に選任する可能性のある自らの労働者に対しては、あらかじめ必要な知識を付与した上で、十分に点検の補助等の実務経験を積ませるよう留意すること。

また、確認者については、統括安全衛生責任者又はこれに準ずる者を確認者に選任すること。

(4) 異常時対応シートの作成及び発注者への報告

変状時点検で変状の進行を確認した場合、異常時対応シートを作成し、当該斜面の異常、安全措置の状況等を発注者に報告すること。

(5) 安全性検討関係者会議の開催及びその結果を受けた工事の変更

元方事業者は、異常時対応シートを作成し、発注者に報告した場合、安全性検討関係者会議を開催し、発注者に参加を要請して、異常時対応シート記載事項により報告した斜面の状況に対応するためのハード対策等の労働災害防止のための措置を検討すること。労働災害防止のための措置が決定された場合には、施工計画書を変更し、当該変更された施工計画書に基づき工事を実施すること。

3 関係請負人が実施すべき事項

(1) 安全衛生管理体制の確立

元方事業者の構築する上記1(1)の統括安全衛生管理体制に対応し、安全衛生責任者等を選任するとともに、安衛法第32条第1項の規定に基づき、上記1(1)①から③までの措置に応じて、統括安全衛生責任者と必要な連絡調整を行い、特に斜面に関する情報を適切に把握する等、必要な措置を講じなければならない。

(2) 掘削作業を行う箇所の調査

施工者は、安衛則第355条の規定に基づき、地山の掘削作業を行う箇所の調査を行わなければならない。

なお、発注者、調査者又は設計者が同条に規定する「適当な方法」によって行った調査結果を調べることも同条に規定する「適当な方法」による調査に含まれることとされている。

(3) 作業主任者の選任

2m以上の高さの斜面を掘削する作業を行うときには、安衛則第359条の規定に基づき、地山の掘削作業主任者を選任し、その者の指揮により、当該作業を行わなければならない。

(4) 斜面の点検、確認のための報告、点検結果に基づく措置の実施等

関係請負人は、安衛則第358条の規定により、点検者を指名して、作業を開始する前、大雨の後及び中心以上の地震の後には斜面の状況を点検させなければならない。点検に当たっては、日常点検表を使用すること。

4 関係請負人が実施することが望ましい事項

関係請負人は、2の(1)から(5)の事項を、元方事業者とも連携して実施すること。

## 5 元方事業者及び関係請負人が実施すべき事項

### (1) 安全衛生教育の確実な実施

元方事業者及び関係請負人は、発注者や関係団体の協力を得て、作業に従事する労働者に対して計画的な安全衛生教育を実施する。また、新規入場者に対する教育を確実に実施しなければならない。

### (2) 緊急時の退避

元方事業者及び関係請負人は、変状が極めて早く進行し、斜面崩壊による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。

## 6 元方事業者及び関係請負人が実施することが望ましい事項

### (1) リスクアセスメントの実施

元方事業者及び関係請負人は、リスクアセスメントを実施した上で、元方事業者の作成する施工計画書及び元方事業者が作成する作業箇所の状況に応じた作業計画を作成し、その作業計画に基づき作業を行うこと。なお、関係請負人が作業計画を作成するに当たって活用できるよう、元方事業者は自ら行ったリスクアセスメントの結果や、必要に応じて発注者の実施した事前調査及び点検の結果、施工計画書において安全確保上留意した事項に関する情報等を提供すること。

### (2) 避難訓練の実施

元方事業者及び関係請負人は、斜面崩壊による労働災害を防止するため、工事の各作業（上記第2の2の（2）の各作業をいう。）を行うに当たり、関係請負人を含めた避難訓練を1回以上実施すること。避難訓練においては、斜面崩壊が発生した際にすべての労働者が安全に避難できることを確認するとともに、避難訓練の結果を検討し、必要に応じて避難の方法を改善すること。

# 斜面での土砂崩壊による労働災害を防ごう!



土砂崩壊はひとたび発生すると、死亡災害や重大災害(一度に3人以上が死傷)につながることもある非常に危険なものです。災害復旧工事など斜面を掘削するなどの作業により、特に発生するおそれがあり、また、そのメカニズムも非常に複雑なことから、十分な調査と適切な対策を講ずることが、同災害の防止の基本となります。

## 1 斜面崩壊による労働災害の現状

工事種別による災害発生状況



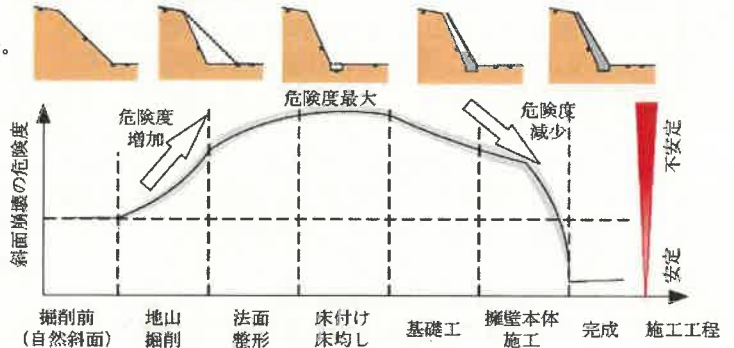


図: 擁壁工を構築時の斜面崩壊危険度の時系列模式図

独立行政法人労働安全衛生総合研究所が実施した統計分析では次のような傾向が認められています。


- ① 擁壁施工中の災害が約7割を占める。
- ② 法面の勾配60°以上の急斜面で災害が多発している。
- ③ 小規模な崩壊(崩壊土量50m<sup>3</sup>未満)による災害が6割を占める。
- ④ 施工上の崩壊原因としては、急勾配掘削が46%、床掘り掘削が35%を占める。
- ⑤ 自然現象による崩壊原因としては、降雨・雪、地下水・湧水といった水に関するもので約6割を占める。

斜面勾配別による災害発生状況

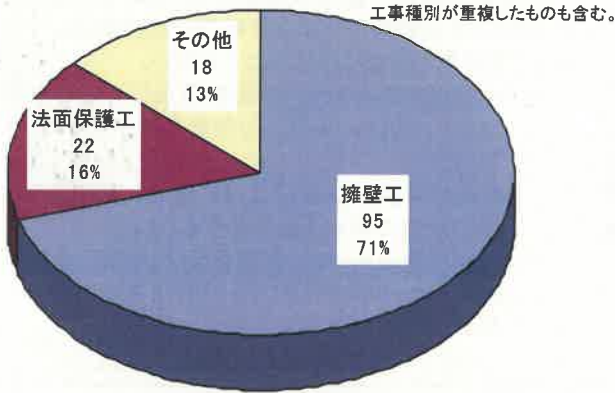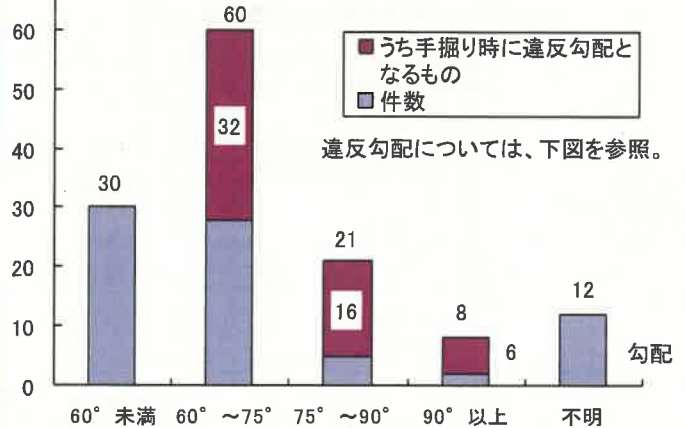


労働安全衛生規則第356条

・ 岩盤または堅い粘土からなる地山

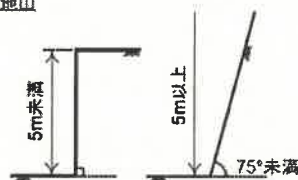

・ その他の地山

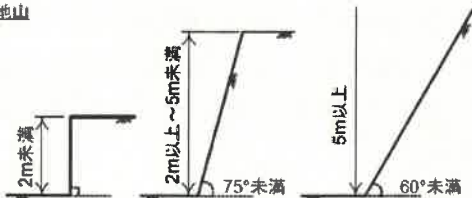


労働安全衛生規則第357条

・ 砂からなる地山を手掘りによる掘削作業



・ 発破などにより崩壊しやすい状態の地山





## 2 斜面崩壊による労働災害防止上の問題点

- ① 土砂崩壊のメカニズムが複雑であり、崩壊規模・移動形態の想定が困難であるために、危険を防止・回避する対応に遅れのあること。
- ② 切土法面を対象にしたボーリング等の事前調査の数量が、トンネル・ダム・橋梁等の他の構造物に比較して少なく、設計想定外の断層破砕帯や脆弱な地質が出現する機会が多いこと。
- ③ 擁壁や法尻排水管等の施工に伴う一時的な急勾配での掘削による法面の不安定化があること。

このような状況において、法面の構造物を建設する労働者は、法面直下や法面に張り付いて作業し、小規模な崩壊でも逃げる時間がなく、死亡災害などの重大な災害に結びつくこととなります。

## 3 施工前の調査実施と施工中の点検の徹底

斜面崩壊による労働災害を防止するには、まずは、施工前の調査・点検が重要です！

### 労働安全衛生規則第355条(作業箇所の調査)

事業者は、地山の掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊、埋設物等の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山について次の事項をボーリングその他適当な方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する掘削の時期及び順序を定めて、当該定めにより作業を行わなければならない。

- 1 形状、地質及び地層の状態
- 2 き裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態
- 3 埋設物等の有無及び状態
- 4 高温のガス及び蒸気の有無及び状態

### 労働安全衛生規則第358条(点検)

事業者は明かり掘削の作業を行うときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。

- 1 点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石、及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させること。
- 2 点検者を指名して、発破を行なった後、当該発破を行なった箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。

調査時における調査項目及び着眼点(参考)

| 調査項目      | 着眼点  | 危険度、崩壊形態  |
|-----------|--|---|
| 地形図の点検    | 崩壊確率の高い地形<br>・崩壊跡地及びその周辺<br>・複合斜面<br>・台地斜面<br>・崖根の鞍部   | 最も崩壊しやすい<br>複雑な地質<br>弱い地山<br>断層などの可能性             |
|           | 地下水や表面水が集まりやすい地形など<br>・窪地、谷部<br>・台地の窪地<br>・海、湖、川の近く  | 地下水、表面水が多い<br>オボレ谷の可能性<br>地下水が多い                  |
| 地盤調査資料の点検 | 落石の多い地質<br>・粘板岩、石灰岩、風化花崗岩、糜縷など   | 落石型、剝離型   |
|           | 岩の目の流れ盤<br>・層理、片理、節理とのり面の方向  | 剝離型、滑落型   |
|           | 滑りやすい層の流れ盤<br>・断層・破砕帯、傾斜した粘土層、石墨層  | 滑落型   |
| 地域特性などその他 | 崩壊しやすい層構成<br>・傾斜した岩盤上の土砂(流れ盤)<br>・傾斜した不透水層上の透水層(流れ盤)<br>・硬軟互層の岩盤<br>・地下水位の高い砂質土(パイピング)<br>・軟らかい粘性土(円弧滑り) | 崩落型、地すべり型<br>崩落型、地すべり型<br>落石型、剝離型<br>崩落型<br>地すべり型 |
|           | 降雨量の多い地域<br>・降雨強度  | 各種崩壊の危険性  |
|           | 寒冷地域<br>・凍結、融解   | 落石型   |
|           | 複雑な地盤<br>・地盤調査の見落とし<br>その他<br>・計画と異なる状況  | 断層、流れ盤、オボレ谷<br>各種崩壊の危険性                           |

### 法面点検のポイント

- ① 法面点検に経験のある技術者を指名する。
- ② 点検は毎日行い、工事スケジュール、天候等に応じて、適宜追加する。
- ③ 点検結果は日常点検表などに記録・保管し、過去の点検結果と比較できるようにする。
- ④ 点検は法面の地質状況(土砂または岩盤)を考慮して行う。

| 土砂法面の主な点検項目   | 岩盤法面の主な点検項目   |
|---|---|
| ①法面の変状<br>・はらみ出し、ずれ、き裂<br>・崩壊                                       | ①法面の変状<br>・ずれ、き裂<br>・崩壊                                       |
| ②法面の安定性<br>・浸食<br>・き裂への粘土介在<br>・抜け落ちそうな玉石<br>・パイピング孔の出現<br>・湧水、しみ出し | ②法面の安定性<br>・流れ盤<br>・き裂への粘土介在<br>・風化の進行が著しい<br>・湧水、しみ出し<br>・浮石 |

### 《共通事項》

- ・法面小段・上部斜面の変状や計測管理による計測結果の異常の有無
- ・すべての監察結果を勘案し、異常時対応の必要性確認
- ・備考欄などにき裂等の大きさ、湧水量、雨量などを記入

しかしながら、事前の調査を実施してもなお、土砂崩壊のメカニズムは複雑であり、また、地山の性状は実際に掘削してみても初めて明らかになることも少なくなく、そのような状況で、発注者・設計者・施工者間での情報の共有化の不足や連携不足によって、適切な対応がとられないまま作業を進め、土砂崩壊災害を発生させてしまう可能性があります。


各施工段階で地山を調査し、安全性に問題がある場合には、発注者と協議しましょう！

# 4 発注者等との情報の共有化等

安衛則第 355 条の調査及び第 358 条の点検のより適切な実施方法、施工者が発注者及び設計者と協力して斜面崩壊の危険性に関する情報を共有するために実施することが望ましい方法及びそれらの留意事項について、「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン」により示されております。

本ガイドラインによる実施事項を通じて、斜面崩壊による労働災害を防止しましょう。

## ガイドラインで求められる点検等の流れ図

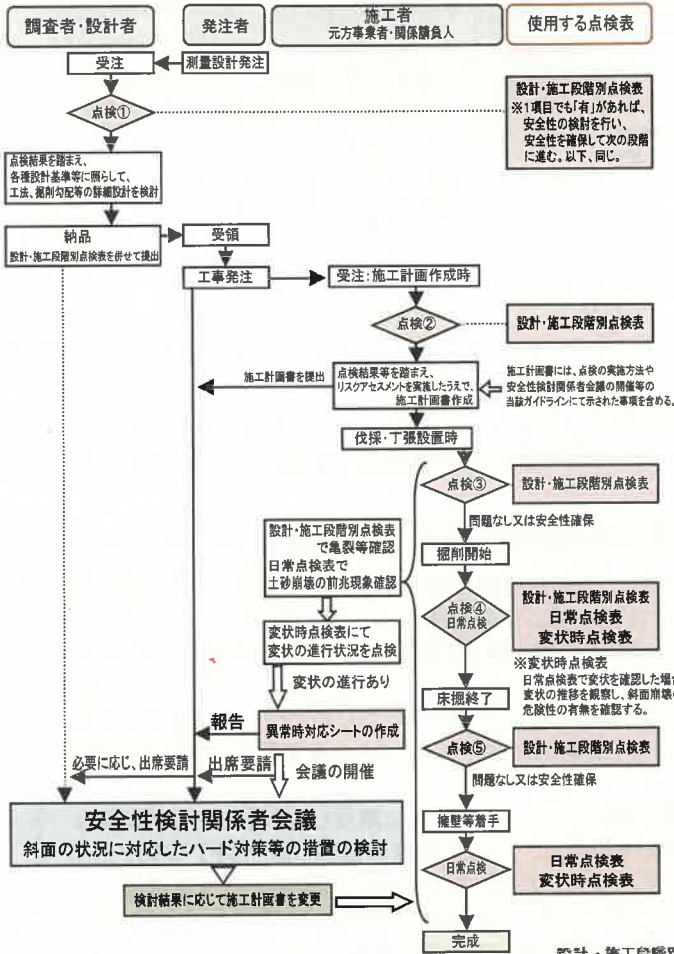

## 異常時対応シート


平成 年 月 日 AM/PM 時 分

|                |  |    |  |
|----------------|--|----|--|
| 工事名 (発注者)      | 調査者 (発注者)  |    |  |
| 発注者            | 氏名   | 職名 |  |
| 連絡先            | 氏名   | 職名 |  |
| 異常発生日時         | 平成 年 月 日 ( ) 時 分   |    |  |
| 異常発生場所         |  |    |  |
| 異常確認時の作業内容     |  |    |  |
| 切土部            | <input type="checkbox"/> 切土こう配 <input type="checkbox"/> 切土面 <input type="checkbox"/> 切土はみ <input type="checkbox"/> 切土石<br><input type="checkbox"/> 切土崩壊 <input type="checkbox"/> 切土水 <input type="checkbox"/> 切土石・礫石   |    |  |
| 進行した整地の種類      | <input type="checkbox"/> 切土 <input type="checkbox"/> 切土はみ <input type="checkbox"/> 切土石・礫石 <input type="checkbox"/> 切土石・礫石<br><input type="checkbox"/> 切土 <input type="checkbox"/> 切土水 <input type="checkbox"/> 切土石・礫石  |    |  |
| ほか             | <input type="checkbox"/> その他 ( )   |    |  |
| 点検状況           | <input type="checkbox"/> 現場写真 <input type="checkbox"/> 位置図 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 断面図<br><input type="checkbox"/> その他 ( )   |    |  |
| 現在の措置状況 (応急措置) | 措置実施者 (施主等名)<br><input type="checkbox"/> 引き継ぎ状況を把握する (措置なし) <input type="checkbox"/> 点検のモニタリングを実施する<br><input type="checkbox"/> 監視員を配置する <input type="checkbox"/> 点検のある付近での作業を立入禁止にする<br><input type="checkbox"/> 点検のある付近での作業を中断し、退避する <input type="checkbox"/> その他 ( )                        |    |  |
| 知覚・異常報告        | ※現場点検で不明な点については「不明」と記入<br>今後の対応に関する指示事項<br>対応要請報告<br>知覚内容<br><input type="checkbox"/> 発注者 TEL<br><input type="checkbox"/> 発注者 (本社) TEL<br><input type="checkbox"/> 施工者 (現場) TEL<br><input type="checkbox"/> 専門工事業者 TEL<br><input type="checkbox"/> 設計者 TEL<br><input type="checkbox"/> 調査者 TEL |    |  |

## 設計・施工段階別点検表

- この点検表は、掘削する地山の露頭①(調査・設計)、表面②(掘削)、内部③(掘削作業前時 ④掘削終了時)と斜面の状況が確認できる状態ごとに特に注意が必要な切土部の調査項目をチェックするためのものである。1項目でも「有」があれば安全性の検討を行い、安全な切土こう配とするなど、施工の安全性を確保してから次の段階に進む。
- この点検表は主に切土部の掘削高さが概ね10メートル以下の掘削作業に用いる。

| 位置                          | 要因                     | 項目                 | 現象 (確認内容)        | 有無未にご印をつける: 有=現象がある / 無=現象がない / 未=未確認 (確認できない) |       |     |       |      |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|--|-------|-----|-------|------|
|                             |                        |                    |                  | ①掘削・設計   | ②施工計画 | ③掘削 | 掘削    |      |
|                             |                        |                    |                  |  |       |     | ④作業前時 | ⑤終了時 |
| 斜面                          | 地形                     | 掘すべり地              | 亀裂、段差、等高線の乱れ等がある | 有無未  | 有無未   | 有無未 | 有無    | 有無   |
|                             |                        | 浮石・礫石              | 不安定な状況にある        | 有無未  | 有無未   | 有無未 | 有無    | 有無   |
|                             |                        | オーバーハング            | 新鮮な崩壊が認められる      | 有無未  | 有無未   | 有無未 | 有無    | 有無   |
| 周辺状況                        | 植生                     | 周辺の植生と異なるまたは竹林等がある | 有無未              | 有無未  | 有無未   | 有無  | 有無    |      |
|                             | 構築物                    | クラックなどの変状がある       | 有無未              | 有無未  | 有無未   | 有無  | 有無    |      |
| 切土部                         | 地質等 (土・岩質)             | 崩壊土・強風化斜面          | 不均一で軟弱な土質である     | 有無未  | 有無未   | 有無未 | 有無    | 有無   |
|                             |                        | 砂質土等               | 特に浸食に弱い土質である     | 有無未  | 有無未   | 有無未 | 有無    | 有無   |
|                             |                        | 風化が速い岩             | 表層から土砂化する岩である    | 有無未  | 有無未   | 有無未 | 有無    | 有無   |
|                             |                        | 割れ目の多い岩            | 亀裂が多く、もろい岩である    | 有無未  | 有無未   | 有無未 | 有無    | 有無   |
|                             | 構造                     | 流れ壁                | 流れ壁電型で簡単にほく離する   | 有無未  | 有無未   | 有無未 | 有無    | 有無   |
|                             |                        | 緩衝帯など              | すべる可能性がある弱層がある   | 有無未  | 有無未   | 有無未 | 有無    | 有無   |
| 湧水                          | 地下水                    | 常時・多量の湧水、湧水に濁りがある  | 有無未              | 有無未  | 有無未   | 有無  | 有無    |      |
| 凍結                          | 凍結融解                   | 凍結・融解が著しく起こる       | 有無未              | 有無未  | 有無未   | 有無  | 有無    |      |
| 災害記録                        | 斜面崩壊                   | 近傍工事箇所での崩壊履歴がある    | 有無未              | 有無未  | 有無未   | 有無  | 有無    |      |
| 備考                          | 「有」と記入した場合、状況や対応を記入する。 |                    |                  |  |       |     |       |      |
| 月/日 点検者サイン                  |                        |                    |                  | /  | /     | /   | /     | /    |
| 施工の安全性の確保ができています 月/日 確認者サイン |                        |                    |                  | /  | /     | /   | /     | /    |

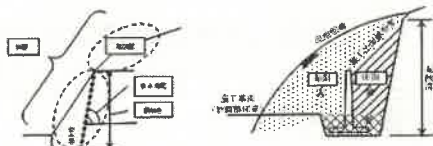

問題がある場合には、十分に安全性を検討して、  
解決できない場合にはハード対策を行きましょう！



# 5 ハード的対策の例

## ハード対策比較一覧表

| 目的   | 作業時に作業員が切土部の下部に進入しない、又は短時間の進入ですむ方法 |                 |        |         |                    | 斜面(残斜面と切土部)を補強する方法(変状が生じても避難する時間を確保し崩壊土砂が可能な限り拡散しない方法を含む) |           |                 |                           |
|------|------------------------------------|-----------------|--------|---------|--------------------|---|-----------|-----------------|---------------------------|
| 対策方法 | ユニット化した部材の設置で構造物を構築する方法            |                 |        |         | 無人化施工により構造物を構築する方法 |   | 斜面を補強する方法 | 変形を許容する比較的簡易な方法 | 変形やひずみを感知するセンサー類を組み合わせた方法 |
|      | 吊りカゴ枠                              | 残存型枠            | 大型ブロック | 圧入機利用杭等 | 吊りカゴ枠              | 大型ブロック  | 地山補強土工法   | 簡易法面工           | 動態観測システムと組み合わせた施工方法       |
| 永久仮設 | 永久                                 |                 |        |         |                    | 永久  |           | 仮設              | 永久・仮設                     |
| 適用条件 | 排水機能が<br>必要な箇所                     |                 |        |         | 排水機能が<br>必要な箇所     |   |           |                 |                           |
|      | 重機が動ける<br>スペースがある<br>こと            | 重機が動けるスペースがあること |        |         |                    | 重機が動ける<br>スペースがある<br>こと                                   |           |                 |                           |
|      | 背後の地山が一時的に安定していること                 |                 |        |         | 背後の地山が一時的に安定していること | 逆巻き工法等によって地山が安定していること                                     |           |                 |                           |
| 従来方法 | 布団カゴ                               | 木製・鋼製型<br>枠     | 現場打設擁壁 |         | なし                 | なし  | なし        | 吹付け工            |                           |

※ハード対策については、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所(以下、「労働安全衛生総合研究所」という。)  
「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関する調査研究会報告書」の斜面崩壊による労働災害防止のための新しい措置検討ワーキンググループハード対策班報告書を参照。


### 参考：斜面の浅い部分のせん断ひずみ計測による崩壊監視

土砂崩壊災害を防止するためには、安全な施工方法を採用し、予兆を事前に感知しながら施工することが重要です。しかしながら、災害復旧のような緊急的な作業では、想定外の崩壊の危険性もあり、ハード対策のみでは限界が感じられるところです。さらに、予兆を感知するにも点検者の知識と経験を頼りに行っていることが現状であり、崩壊を予知するには限界があります。

そこでセンサー類等を使用した計測手法を採用し、人の監視を補助することが有効となりますが、既往の手法(GP S衛星計測、傾斜計、パイプひずみ計、ワイヤー式変位計)では、比較的大がかりでコストも有するなどの難点も認められるところです。

労働安全衛生総合研究所においては、上記を踏まえて、浅い部分のせん断ひずみに着目し、設置と使用が容易な「表層ひずみ棒」を考案し、大規模実験の結果、掘削終了の約7分前からせん断ひずみ増分を計測、小崩壊の約2分前からは加速度的にせん断ひずみが増加することを計測するなど、崩壊の予兆を検知する可能性があることが明らかになっています。

現在、実験用プロトタイプが市販されていますが、既往の計測手法とともに、当該計測装置の導入により、土砂崩壊を想定した安全対策を講じていくことで、土砂崩壊による労働災害を防止することにつながればと存じますので参考としてください。

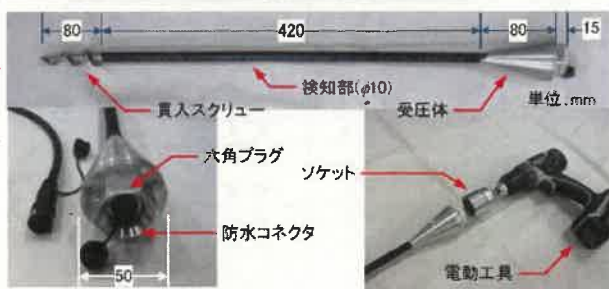

表層ひずみ棒と警報装置



埋設時の状況

本資料の作成に際し、以下の資料を参考にしております。詳細につきましては、そちらもご確認ください。

・労働安全衛生総合研究所 「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関する調査研究会報告書」

[https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/doc/houkoku/2010\\_01/report\\_slope\\_201004\\_2.pdf](https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/doc/houkoku/2010_01/report_slope_201004_2.pdf)

・労働安全衛生総合研究所 特別研究報告「斜面の浅い部分のせん断ひずみ計測による崩壊監視の提案」

<https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/doc/srr/SRR-No42-1-3.pdf>

また、一般社団法人全国地質調査業協会連合会からは、「施工業者のための斜面崩壊による労働災害防止ガイドブック」が公表されておりますので、そちらもご参照ください。[https://www.zenchiren.or.jp/guide\\_book/pdf/guide\\_book.pdf](https://www.zenchiren.or.jp/guide_book/pdf/guide_book.pdf)

## 職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため ～取組の5つのポイント～を確認しましょう！

- 職場における新型コロナウイルス感染症対策を実施するために、まず次に示す～取組の5つのポイント～が実施できているか確認しましょう。
- ～取組の5つのポイント～は感染防止対策の基本的事項ですので、未実施の事項がある場合には、「**職場における感染防止対策の実践例**」を参考に職場での対応を検討の上、実施してください。
- 厚生労働省では、職場の実態に即した、実行可能な感染症拡大防止対策を検討していただくため「**職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト**」を厚生労働省のホームページに掲載していますので、具体的な対策を検討する際にご活用ください。
- 職場における感染防止対策についてご不明な点等がありましたら、都道府県労働局に設置された「**職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー**」にご相談ください。

### ～取組の5つのポイント～

| 実施できて<br>いれば <input checked="" type="checkbox"/> | 取組の5つのポイント   |
|--|--|
| <input type="checkbox"/>                         | テレワーク・時差出勤等を推進しています。   |
| <input type="checkbox"/>                         | 体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを定め、実行できる雰囲気を作っています。                      |
| <input type="checkbox"/>                         | 職員間の距離確保、定期的な換気、仕切り、マスク徹底など、密にならない工夫を行っています。                   |
| <input type="checkbox"/>                         | 休憩所、更衣室などの“場の切り替わり”や、飲食の場など「感染リスクが高まる『5つの場面』」での対策・呼びかけを行っています。 |
| <input type="checkbox"/>                         | 手洗いや手指消毒、咳エチケット、複数人が触る箇所の消毒など、感染防止のための基本的な対策を行っています。           |



## テレワークの積極的な活用について

- ▶ 厚生労働省では、テレワーク相談センターにおける相談支援、労働時間管理の留意点等をまとめたガイドラインの周知等を行っています。
- ▶ さらに、テレワークの導入にあたって必要なポイント等をわかりやすくまとめたリーフレットも作成し、周知を行っています。
- ▶ こうした施策も活用いただきながら、職場や通勤での感染防止のため、テレワークを積極的に進めてください。


リーフレットは  
厚生労働省ホームページから  
ダウンロード可能です。



## 職場における感染防止対策の実践例

### ○ 体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルール

#### 新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応手順の作成（製造業）

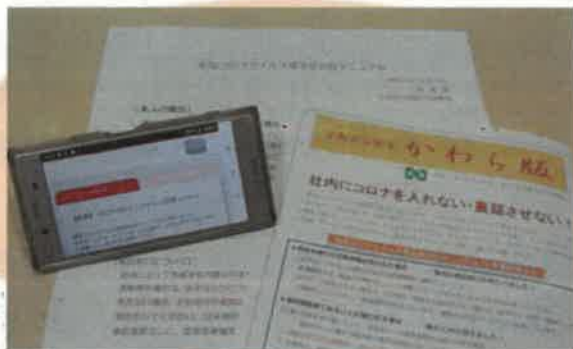

- ▶ 感染者が発生した場合の対応手順を定め、社内イントラネットや社内報で共有した。

- [手順]
- ①感染リスクのある社員の自宅待機
  - ②濃厚接触者の把握
  - ③消毒
  - ④関係先への通知など

手順全文は  
(独)労働者健康安全機構  
長野産業保健総合支援  
センターホームページから  
ダウンロード可能です。



#### 体調確認アプリの活用（その他の事業）



- ▶ 従業員が日々の体温等の体調を入力し、管理者が入力状況を確認できるアプリを活用して、体調に異常のある者に対して在宅勤務やかかりつけ医への電話相談等の対応を促している。

※本事例では、長崎県健康管理チャットサービス (N-CHAT) を使用

#### サーマルシステムの導入（社会福祉法人）



- ▶ サーマルシステムを施設受付入口に設置し、検温結果が37.5℃以上の者の入場を禁止している。
- ▶ 本システムでは、マスクの着用の検知を行い、マスクの未着用者には表示と音声で注意喚起を行う仕組みとなっている。

### ○ 密とならない工夫

#### ITを活用した対策（建設業）



- ▶ スマートフォン無線機を導入し、社員同士や作業従事者との会話に活用。3密を避けたコミュニケーションをとるようにした。

#### ITを活用した説明会の開催（その他の事業）



- ▶ WEB方式と対面方式併用のハイブリッドの説明会を開催した。
- ▶ 対面での参加者に対しても、席の間隔を空ける、机にアクリル板を設置するなどの対策を行った。

# 職場における感染防止対策の実践例

## ○ 感染リスクが高まる「5つの場面」を避ける取り組み

※ 職場では、特に「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、喫煙室など）に注意が必要

### 休憩所での対策（小売業）



▶ 休憩室の机の中央を注意喚起付きのパーテーションで区切り、座席も密とならないよう二人掛けにし、対面とならないよう斜めに配置した。

### 昼休みの時差取得（製造業）

| 区分 | 就業時間         | 休憩時間            | 労働時間  |
|----|--------------|-----------------|-------|
| 1直 | 7:00 ~ 16:00 | ① 11:00 ~ 12:00 | 8.0Hr |
|    |              | ② 11:30 ~ 12:30 |       |
| 2直 | 16:00 ~ 1:00 | ① 20:00 ~ 21:00 | 8.0Hr |
|    |              | ② 20:30 ~ 21:30 |       |

※ 休憩時間の3密回避のため、時間帯を二つに分けることとする。

▶ 休憩時間の3密回避のため、労使協議の上、休憩時間帯を2つに分けることとした。

## ○ 感染防止のための基本的対策

### 入館時の手指等の消毒（宿泊業）



▶ 宿泊者と従業員の感染防止のため、ホテル入口の消毒液設置場所に、靴底の消毒のためのマットを設置した。

### 複数人が触る箇所の消毒（製造業）



▶ 複数人が触る可能性がある機械のスイッチ類を定期的に消毒することを徹底した。

## ○ その他の取り組み

### 外国人労働者への感染防止対策の周知（建設業）

**（（ 感染症防止5 ））** Phòng chống nhiễm khuẩn 5 (Coronavirus)

- ・ 手洗い うがい 確実に！
- ・ 十分とろろ 睡眠は！
- ・ 雨靴履き 忘れずに！
- ・ 入浴み掛けよう！ マスクせよ！
- ・ 必ず換気 休憩所！

- ・ Rửa tay súc miệng chắc chắn!
- ・ Có đủ giấc ngủ!
- ・ Đừng quên kiểm tra nhiệt độ mỗi sáng!
- ・ Hãy tránh tắm đống! Đặt trên một mặt nạ!
- ・ Hãy chắc chắn để thông gió khu vực còn lại!

▶ 建設現場に入場する外国人向け安全衛生の資料に、新型コロナウイルス感染症の注意点を外国語に翻訳したものを掲載し、周知徹底を図った。



## 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト

- ▶ このチェックリストは、感染症対策の実施状況について確認し、職場の実態に即した対策を労使で検討していただくことを目的としたものです。
- ▶ 職場での対策が不十分な場合やどのような対策をすればよいかわからない場合には、感染症対策の実践例を参考に検討してください。
- ▶ 項目の中には、業種、業態、職種などにより対応できないものがあるかもしれません。すべての項目が「はい」にならないからといって、対策が不十分ということではありませんが、可能な項目から工夫しましょう。
- ▶ 職場の実態を確認し、全員（事業者と労働者）がすぐにできることを確実に継続して、実施いただくことが大切です。

### 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト

| 項   | 目  | 確認     |
|---|--|--------|
| 1 感染予防のための体制                                | ・事業場のトップが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組むことを表明し、労働者に対して感染予防を推進することの重要性を伝えている。             | はい・いいえ |
|   | ・事業場の感染予防の責任者及び担当者を任命している。(衛生管理者、衛生推進者など)  | はい・いいえ |
|   | ・会社の取組やルールについて、労働者全員に周知を行っている。   | はい・いいえ |
|   | ・労働者が感染予防の行動を取るよう指導することを、管理監督者に教育している。   | はい・いいえ |
|   | ・安全衛生委員会、衛生委員会等の労使が集まる場において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止をテーマとして取り上げ、事業場の実態を踏まえた、実現可能な対策を議論している。 | はい・いいえ |
|   | ・職場以外でも労働者が感染予防の行動を取るよう感染リスクが高まる「5つの場面」や「新しい生活様式」の実践例について、労働者全員に周知を行っている。            | はい・いいえ |
|   | ・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)を周知し、インストールを労働者に勧奨している。                                      | はい・いいえ |
| 2 感染防止のための基本的な対策                            | (1) 事業場において特に留意すべき事項である「取組の5つのポイント」  |        |
|   | ・「取組の5つのポイント」の実施状況を確認し、職場での対応を検討の上、実施している。   | はい・いいえ |
|   | (2) 感染防止のための3つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い   |        |
|   | ・人との間隔は、できるだけ2m(最低1m)空けることを求めている。  | はい・いいえ |
|   | ・会話をする際は、可能な限り真正面を避けることを求めている。   | はい・いいえ |
| ・外出時 密着しているときや会話をするときに、密着がなくてもマスクの着用を求めている。 |  |        |

チェックリストは  
厚生労働省  
ホームページから  
ダウンロード可能です。



## 職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー連絡先

受付時間

平日（月～金曜日）

午前 8:30～午後 5:15

|     |              |     |              |     |              |
|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
| 北海道 | 011-709-2311 | 石川  | 076-265-4424 | 岡山  | 086-225-2013 |
| 青森  | 017-734-4113 | 福井  | 0776-22-2657 | 広島  | 082-221-9243 |
| 岩手  | 019-604-3007 | 山梨  | 055-225-2855 | 山口  | 083-995-0373 |
| 宮城  | 022-299-8839 | 長野  | 026-223-0554 | 徳島  | 088-652-9164 |
| 秋田  | 018-862-6683 | 岐阜  | 058-245-8103 | 香川  | 087-811-8920 |
| 山形  | 023-624-8223 | 静岡  | 054-254-6314 | 愛媛  | 089-935-5204 |
| 福島  | 024-536-4603 | 愛知  | 052-972-0256 | 高知  | 088-885-6023 |
| 茨城  | 029-224-6215 | 三重  | 059-226-2107 | 福岡  | 092-411-4798 |
| 栃木  | 028-634-9117 | 滋賀  | 077-522-6650 | 佐賀  | 0952-32-7176 |
| 群馬  | 027-896-4736 | 京都  | 075-241-3216 | 長崎  | 095-801-0032 |
| 埼玉  | 048-600-6206 | 大阪  | 06-6949-6500 | 熊本  | 096-355-3186 |
| 千葉  | 043-221-4312 | 兵庫  | 078-367-9153 | 大分  | 097-536-3213 |
| 東京  | 03-3512-1616 | 奈良  | 0742-32-0205 | 宮崎  | 0985-38-8835 |
| 神奈川 | 045-211-7353 | 和歌山 | 073-488-1151 | 鹿児島 | 099-223-8279 |
| 新潟  | 025-288-3505 | 鳥取  | 0857-29-1704 | 沖縄  | 098-868-4402 |
| 富山  | 076-432-2731 | 島根  | 0852-31-1157 |     |              |

※雇用調整助成金の特例措置に関するお問い合わせはこちら  
 <学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター>

0120-60-3999

## 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト

- このチェックリストは、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための基本的な対策の実施状況について確認いただくことを目的としています。
- 項目の中には、業種、業態、職種等によっては対応できないものがあるかもしれません。ですので、すべての項目が「はい」にならないからといって、対策が不十分ということではありませんが、可能な項目から工夫しましょう。職場の実態を確認し、全員（事業者と労働者）がすぐにできることを確実に実施いただくことが大切です。
- 確認した結果は、衛生委員会等に報告し、対策が不十分な点があれば調査審議いただき、改善に繋がってください。また、その結果について全ての労働者が確認できるようにしてください。  
衛生委員会等が設置されていない事業場においては、事業者による自主点検用に用いて下さい。  
※ 都道府県労働局、労働基準監督署に報告いただく必要はありません。

| 項   | 目  | 確認     |
|---|--|--------|
| <b>1 感染予防のための体制</b>                             |  |        |
|   | ・事業場のトップが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組むことを表明し、労働者に対して感染予防を推進することの重要性を伝えている。             | はい・いいえ |
|   | ・事業場の感染症予防の責任者及び担当者を任命している。(衛生管理者、衛生推進者など)   | はい・いいえ |
|   | ・会社の取組やルールについて、労働者全員に周知を行っている。   | はい・いいえ |
|   | ・労働者が感染予防の行動を取るよう指導することを、管理監督者に教育している。   | はい・いいえ |
|   | ・安全衛生委員会、衛生委員会等の労使が集まる場において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止をテーマとして取り上げ、事業場の実態を踏まえた、実現可能な対策を議論している。 | はい・いいえ |
|   | ・職場以外でも労働者が感染予防の行動を取るよう感染リスクが高まる「5つの場面」や「新しい生活様式」の実践例について、労働者全員に周知を行っている。            | はい・いいえ |
|   | ・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)を周知し、インストールを労働者に勧奨している。                                      | はい・いいえ |
| <b>2 感染防止のための基本的な対策</b>                         |  |        |
| <b>(1) 事業場において特に留意すべき事項である「取組の5つのポイント」</b>      |  |        |
|   | ・「取組の5つのポイント」の実施状況を確認し、職場での対応を検討の上、実施している。   | はい・いいえ |
| <b>(2) 感染防止のための3つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い</b> |  |        |
|   | ・人との間隔は、できるだけ2m(最低1m)空けることを求めている。  | はい・いいえ |
|   | ・会話をする際は、可能な限り真正面を避けることを求めている。   | はい・いいえ |
|   | ・外出時、屋内にいるときや会話をするときに、症状がなくてもマスクの着用を求めている。<br>※熱中症のリスクがある場合には、6についても確認してください。        | はい・いいえ |
|   | ・手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗うことを求めている(手指消毒薬の使用も可)。  | はい・いいえ |
|   | ・その他( )  | はい・いいえ |

| 項  | 目  | 確認     |
|--|--|--------|
| (3) 三つの密の回避等の徹底                              |  |        |
|  | ・三つの密(密集、密接、密閉)を回避する行動について全員に周知し、職場以外も含めて回避の徹底を求めている。  | はい・いいえ |
|  | ・その他( )  | はい・いいえ |
| (4) 日常的な健康状態の確認                              |  |        |
|  | ・出勤前に体温を確認するよう全員に周知し、徹底を求めている。   | はい・いいえ |
|  | ・入社時の確認や労働者の日々の体調を確認できるアプリの活用等により、全員の日々の体調(発熱やだるさを含む風邪症状の有無、味覚や嗅覚の異常の有無等)を確認している。  | はい・いいえ |
|  | ・体調不良時には正直に申告しやすい雰囲気醸成し、体調不良の訴えがあれば勤務させないこと、正直に申告し休むことで不利益な扱いにしないことを、職場で確認している。  | はい・いいえ |
|  | ・その他( )  | はい・いいえ |
| (5) 一般的な健康確保措置                               |  |        |
|  | ・長時間の時間外労働を避けるなど、疲労が蓄積しないように配慮している。  | はい・いいえ |
|  | ・十分な栄養摂取と睡眠の確保について全員に周知し、意識するよう求めている。  | はい・いいえ |
|  | ・その他( )  | はい・いいえ |
| (6) 「新しい生活様式」の実践例で示された「働き方の新しいスタイル」の取組状況について |  |        |
|  | ・「テレワークやローテーション勤務」を取り入れている。  | はい・いいえ |
|  | ・「時差通勤でゆったりと」を取り入れている。   | はい・いいえ |
|  | ・オフィスの人口密度を減らした「オフィスはひろびろと」を取り入れている。   | はい・いいえ |
|  | ・「会議はオンライン」を取り入れている。   | はい・いいえ |
|  | ・「名刺交換はオンライン」を取り入れている。   | はい・いいえ |
|  | ・「対面での打合せは換気とマスク」を取り入れている。   | はい・いいえ |
| (7) 新型コロナウイルス感染症に対する情報の収集                    |  |        |
|  | ・国、地方自治体や一般社団法人日本渡航医学会や公益社団法人日本産業衛生学会等の公益性の高い学術学会等のホームページ等を通じて最新の情報を収集している。  | はい・いいえ |
|  | ・その他( )  | はい・いいえ |
| 3 感染防止のための具体的な対策                             |  |        |
| (1) 基本的な対策                                   |  |        |
|  | ・①換気の悪い密閉空間、②多くの人が密集、③近距離での会話や発声の「3つの密」を同時に満たす行事等を行わないようにしている。   | はい・いいえ |
|  | ・上記「3つの密」が重ならなくても、リスクを低減させるため、出来る限り「ゼロ密」を目指している。   | はい・いいえ |
|  | ・その他( )  | はい・いいえ |
| (2) 換気の悪い密閉空間の改善                             |  |        |
|  | ・季節に応じて、リーフレット『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気の方法、「熱中症予防に留意した換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法、「冬場における換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」を参照し、適切に換気を行っている。 | はい・いいえ |
|  | ・電車等の公共交通機関の利用に際し、窓開けに協力するよう全員に周知している。   | はい・いいえ |
|  | ・その他( )  | はい・いいえ |

| 項                         | 目  | 確認     |
|---------------------------|--|--------|
| <b>(3) 多くの人が密集する場所の改善</b> |  |        |
|                           | ・業態に応じて可能な範囲で出勤を抑制するように努めている。  | はい・いいえ |
|                           | ・電車やバス等での他人との密着を防ぐため、時差通勤、自転車通勤、自家用車通勤などの活用を図っている。   | はい・いいえ |
|                           | ・テレビ会議やWeb会議の活用等により、人が集まる形での会議等をなるべく避けるようにしている。  | はい・いいえ |
|                           | ・対面での会議やミーティング等を行う場合は、マスクの着用を原則とし、人と人の間隔をできるだけ2m(最低1m)空、可能な限り真正面を避けるようにしている。   | はい・いいえ |
|                           | ・接客業等において、人と人が近距離で対面することが避けられない場所は、労働者にマスクを着用させ、人と人の間にアクリル板、不燃性透明ビニールカーテンなどで遮蔽するようにしている。   | はい・いいえ |
|                           | ・職場外(バスの移動等)でもマスクの着用や、換気、人との間隔を取る等、三つの密を回避するよう努めることとしている。  | はい・いいえ |
|                           | ・休憩時間の3密回避のため、労使協議の上、昼休みを時間差で設定している。   | はい・いいえ |
|                           | ・寄宿舎や社員寮等の労働者が集団で生活する場でも、三つの密(密集、密接、密閉)の回避をはじめとする基本的な感染防止対策を実施するよう、労働者に周知啓発を行っている。   | はい・いいえ |
|                           | ・その他( )  | はい・いいえ |
| <b>(4) 接触感染の防止について</b>    |  |        |
|                           | ・物品・機器等(例:電話、パソコン、デスク等)や治具・工具などについては、複数人での共用をできる限り回避している。共用する場合には使用前後での手洗いや手指消毒を徹底している。  | はい・いいえ |
|                           | ・自由に着席場所を選んで仕事を行うフリーアドレスを導入する場合には、使用前後での消毒、十分な座席間隔の確保、利用状況の記録等を実施することとしている。  | はい・いいえ |
|                           | ・事業所内で複数の労働者が触れることがある物品、機器、治具・工具等について、こまめにアルコール(容量%で60%以上)、界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム0.05%水溶液、有効塩素濃度80ppm以上(ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムを水に溶かした製品の場合は100ppm以上)の次亜塩素酸水、又は遊離塩素濃度25ppm(25mg/L)以上の亜塩素酸水による消毒を実施することとしている。<br>※人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用することは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから推奨されていません。 | はい・いいえ |
|                           | ・その他( )  | はい・いいえ |
| <b>(5) 近距離での会話や発声の抑制</b>  |  |        |
|                           | ・職場では、同僚を含む他人と会話する際には、大きな声を出さずに距離をなるべく保持するようにしている。   | はい・いいえ |
|                           | ・外来者、顧客、取引先との対面での接触や近距離での会話をなるべく避けるようにしている。  | はい・いいえ |
|                           | ・どうしてもマスクなしで1m以内で会話する必要がある場合は、15分以内に留めるようにしている。  | はい・いいえ |
|                           | ・粉じんや化学物質など、呼吸用保護マスクを装着する必要がある作業では、声で合図連絡する場合にはマスクを外さないように周知している。拡声器使用や伝声板付きのマスク採用が望ましい。   | はい・いいえ |
|                           | ・その他( )  | はい・いいえ |
| <b>(6) 共用トイレの清掃等について</b>  |  |        |
|                           | ・不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行うこととしている。   | はい・いいえ |
|                           | ・トイレの床や壁は次亜塩素酸ナトリウム0.1%水溶液、又は遊離塩素濃度25ppm(25mg/L)以上(排泄物やおう吐物等の汚物がある場合、遊離塩素濃度100ppm(100mg/L)以上)の亜塩素酸水で手袋を用いて消毒する。  | はい・いいえ |
|                           | ・トイレの蓋を閉めて汚物を流すように表示している。(便器内は通常の清掃でよい)  | はい・いいえ |
|                           | ・ペーパータオルを設置するか、個人ごとにタオルを準備する。  | はい・いいえ |

| 項 | 目       | 確認     |
|---|---------|--------|
|   | ・その他( ) | はい・いいえ |



| 項  | 目  | 確認     |
|--|--|--------|
| (7) 休憩スペース等の利用について                       |  |        |
|  | ・一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話を控え、長居しないようにしている。   | はい・いいえ |
|  | ・休憩スペースは常時換気することに努めている。  | はい・いいえ |
|  | ・休憩スペースの共有する物品(テーブル、いす、自販機ボタン等)は、定期的に消毒をしている。  | はい・いいえ |
|  | ・休憩スペースへの入退室の前後に手洗い又は手指の消毒をさせている。  | はい・いいえ |
|  | ・社員食堂での感染防止のため、座席数を減らす、座る位置を制限している、マスクを外したままの談笑を控えるよう注意喚起している、昼休み等の休憩時間に幅を持たせている、などの工夫をしている。   | はい・いいえ |
|  | ・社員食堂では感染防止のため、トンゴやポットなどの共用を避けている。   | はい・いいえ |
|  | ・喫煙所では同時に利用する人数に制限を設け、手指消毒後に十分乾いてから喫煙するよう指導し、会話をせず喫煙後は速やかに立ち退くことを、利用者に周知し、徹底している。  | はい・いいえ |
|  | ・その他の共有の施設について、密閉、密集、密接とならないよう利用方法について検討している。  | はい・いいえ |
|  | ・その他( )  | はい・いいえ |
| (8) ゴミの廃棄について                            |  |        |
|  | ・鼻水、唾液などが付いたゴミ(飲用後の紙コップ、ビン、缶、ペットボトルなどを含む)は、ビニール袋に入れて密閉して廃棄することとしている。   | はい・いいえ |
|  | ・ゴミを回収する人は、マスク、手袋、保護メガネを着用することとし、作業後は必ず石けんと流水で手洗いをするなどとしている。   | はい・いいえ |
|  | ・その他( )  | はい・いいえ |
| 4 配慮が必要な労働者への対応等                         |  |        |
|  | ・風邪症状等が出た場合は、「出勤しない・させない」の徹底と、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関への電話相談を求めている。  | はい・いいえ |
|  | ・高齢者や基礎疾患(糖尿病、心不全、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、高血圧症、がんなど)を有する者などの重症化リスク因子を持つ労働者及び妊娠している労働者や同居家族(同居者)にそうした者がいる労働者については、本人の申出及び産業医等の意見を踏まえ、感染予防のための就業上の配慮(テレワークや時差出勤等)を行っている。 | はい・いいえ |
|  | ・特に妊娠中の女性労働者が、医師又は助産師からの指導内容について「母健連絡カード」等で申し出た場合、産業医等の意見も勘案の上、作業の制限または出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)の措置を行っている。   | はい・いいえ |
|  | ・テレワークを行う場合は、業務とプライベートの切り分けに留意し、上司や同僚とのコミュニケーション方法を検討し、在宅勤務の特性も理解したうえで、運動不足や睡眠リズムの乱れやメンタルヘルスの問題が顕在化しやすいことを念頭において就業させている。                                     | はい・いいえ |
|  | ・その他( )  | はい・いいえ |
| 5 新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者(以下「陽性等者」)が出た場合等の対応 |  |        |
| (1) 陽性等者に対する不利益取扱い、差別禁止の明確化              |  |        |
|  | ・新型コロナウイルスの陽性等者であると判明しても、解雇その他の不利益な取扱いを受けないこと及び差別的な取扱いを禁止することを全員に周知し、徹底を求めている。   | はい・いいえ |
| (2) 陽性等者が出た場合の対応                         |  |        |
|  | ・新型コロナウイルスに陽性であると判明した場合は、速やかに事業場に電話、メール等により連絡することを全員に周知し、徹底を求めている。   | はい・いいえ |
|  | ・新型コロナウイルスに陽性であると判明した第三者との濃厚接触があり、保健所から自宅待機等の措置を要請された場合は、速やかに事業場に電話、メール等により連絡することを全員に周知し、徹底を求めている。   | はい・いいえ |

| 項  | 目  | 確認     |
|--|--|--------|
|  | ・新型コロナウイルスに陽性であるとの報告を受け付ける事業場内の部署(担当者)を決め、全員に周知している。また、こうした情報を取り扱う部署(担当者)の取り扱い範囲とプライバシー保護のルールを決め、全員に周知している。                            | はい・いいえ |
|  | ・新型コロナウイルスに陽性である者と濃厚接触した者が職場内にいた場合にどのような対応をするかルール化し、全員に周知している。   | はい・いいえ |
|  | ・職場の消毒等が必要になった場合の対応について事前に検討を行っている。  | はい・いいえ |
|  | ・その他( )  | はい・いいえ |
| (3)その他の対応                                  |  |        |
|  | ・濃厚接触者への対応等、必要な相談を受け付けてくれる「保健所」、「帰国者・接触者相談センター」等を確認してある。   | はい・いいえ |
|  | ・事業場内の診療・保健施設で体調不良者を受け入れる場合は、事業場内での感染拡大の原因となる可能性があることに留意し、医療従事者は標準予防策を遵守し、適切な感染予防体制(受診者のマスク着用、待合や動線を分ける、受診者が一定の距離を保てるよう配慮するなど)を実行している。 | はい・いいえ |
|  | ・その他( )  | はい・いいえ |
| 6 熱中症の予防(※暑熱作業があるなど熱中症のリスクがある場合に確認してください。) |  |        |
|  | ・身体からの発熱を極力抑えるため、作業の身体負荷を減らすとともに、休憩を多くとることの重要性を周知している。   | はい・いいえ |
|  | ・のどの渇きを感じなくても、労働者に水分・塩分を摂取するよう周知し、徹底を求めている。<br>※マスクで口が覆われることにより、のどの渇きを感じにくくなることがあります。  | はい・いいえ |
|  | ・屋外で人と十分な距離(少なくとも2m以上)が確保できる場合で、大声を出す必要がないときには、マスクをはずすよう周知している。  | はい・いいえ |

※ ご不明な点がございましたら、お近くの労働局又は労働基準監督署の安全衛生主務課にお問い合わせください。

R3.5.31版

# STOP! 熱中症

7～8月は重点取組期間

令和3年5月～9月

## クールワークキャンペーン


— 熱中症予防対策の徹底を図ろう —

職場における熱中症により、全国では毎年約20人が亡くなり、約1,000人が4日以上仕事を休んでいます。また、長野県内の職場でも、熱中症の発生は7～8月に多く、4日以上仕事を休む人は多い年で20人近くにのぼり、なかには亡くなる方もいます。

そこで、長野労働局では労働災害防止団体などと連携して、「STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、職場での熱中症予防のための重点的な取組を進めています。各事業場でも、事業者、労働者の皆さまのご協力のもと、熱中症予防に取り組みましょう!


今年も、新型コロナウイルス感染症予防の一環として、マスクの着用や外出自粛等の取組がなされています。このため、熱中症に罹りやすい状況となっていますので、特に注意が必要です。

●実施期間：令和3年5月1日から9月30日まで（準備期間4月、長野局における重点取組期間7～8月）

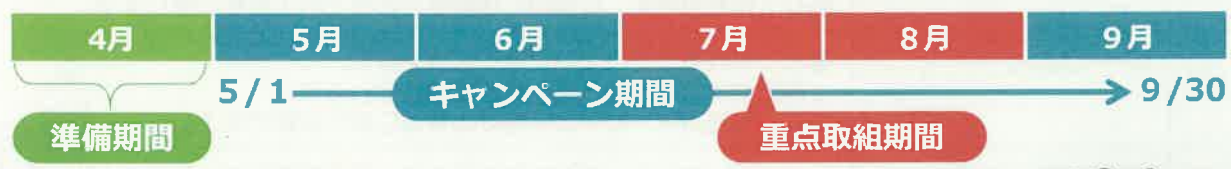


### 長野県内における熱中症の発生状況

ご安全に!!

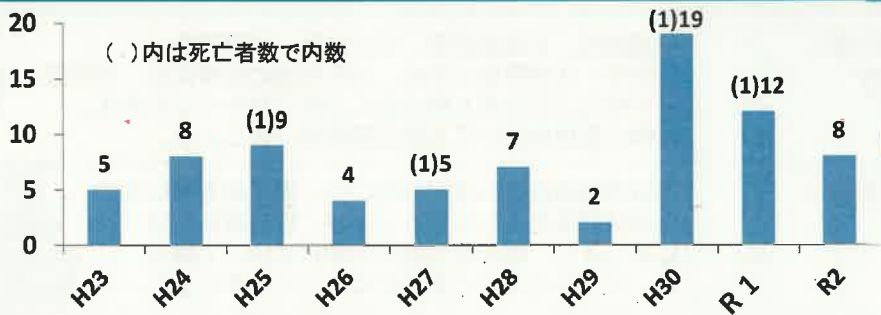

熱中症の発生状況の推移(休業4日以上、単位:人)

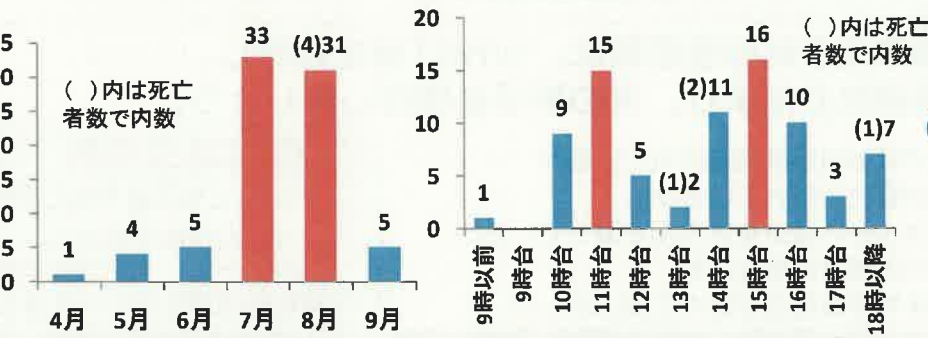

熱中症の月別発生状況(平成23年～令和2年)

熱中症の時間帯別発生状況(平成23年～令和2年)

迷わず救急車を呼びましょう!



裏面の□にチェックを入れ、実施事項の取組状況を確認しましょう!

【主唱】厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会、一般社団法人全国警備業協会 【協賛】公益社団法人日本保安用品協会、一般社団法人日本電気計測器工業会 【後援】関係省庁(予定)



**注意**

新型コロナウイルス感染症対策の影響で、熱中症に罹りやすい状況です。  
 ・マスクの着用により、熱がこもりやすく、また、水分不足を感知しにくくなります。  
 ・外出自粛要請の影響で、熱への順化が十分にできていないことがあります。  
 このため、十分な**水分補給**や**熱への順化**には特に注意が必要です。

**キャンペーン期間（5月1日～9月30日）**









**STEP 1**

**WBGT値の把握**

JIS規格に適合したWBGT指数計でWBGT値を測りましょう。

**STEP 2**

準備期間中に検討した事項を確実に実施するとともに、測定したWBGT値に応じて次の対策を取りましょう。

|                          |                   |  |   |
|--------------------------|-------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | WBGT値を下げるための設備の設置 | 準備期間に検討した設備、休憩場所を設置しましょう。  |    |
| <input type="checkbox"/> | 休憩場所の整備           | 休憩場所には氷、冷たいおしぼり、シャワー等や飲料水、塩飴などを設置しましょう。  |    |
| <input type="checkbox"/> | 通気性の良い服装など        | 準備期間に検討した通気性の良い服装なども着用しましょう。   |   |
| <input type="checkbox"/> | 作業時間の短縮           | WBGT値が高いときは、 <b>単独作業を控え</b> 、WBGT値に応じて <b>作業の中止</b> 、 <b>こまめに休憩をとる</b> などの工夫をしましょう。  |   |
| <input type="checkbox"/> | 熱への順化             | 暑さに慣れるまでの間は <b>十分に休憩を取り</b> 、 <b>1週間程度かけて徐々に身体を慣らし</b> ましょう。特に、 <b>入職直後</b> や <b>夏季休暇明け</b> の方は注意が必要です！  |   |
| <input type="checkbox"/> | 水分・塩分の摂取          | のどが潤いていなくても <b>定期的に水分・塩分</b> を取りましょう。  |   |
| <input type="checkbox"/> | プレクーリング           | 休憩時間にも体温を下げる工夫をしましょう。  |   |
| <input type="checkbox"/> | 健康診断結果に基づく措置      | ① <b>糖尿病</b> 、② <b>高血圧症</b> 、③ <b>心疾患</b> 、④ <b>腎不全</b> 、⑤ <b>精神・神経関係の疾患</b> 、⑥ <b>広範囲の皮膚疾患</b> 、⑦ <b>感冒</b> 、⑧ <b>下痢</b> などがあると熱中症にかかりやすくなります。医師の意見をきいて人員配置を行いましょう。 |  |
| <input type="checkbox"/> | 日常の健康管理など         | 前日のお酒の飲みすぎはないか、寝不足ではないか、当日は朝食をきちんととったか、管理者は確認しましょう。熱中症の具体的症状について説明し、早く気付くことができるようにしましょう。   |  |
| <input type="checkbox"/> | 労働者の健康状態の確認       | 作業中は管理者はもちろん、作業員同士お互いの健康状態をよく確認しましょう。  |  |

**STEP 3**

熱中症予防管理者等は、WBGT値を確認し、巡視などにより、次の事項を確認しましょう。

- WBGT値の低減対策は実施されているか
- 各労働者が暑さに慣れているか
- 各労働者は水分や塩分をきちんと取っているか
- 各労働者の体調は問題ないか
- 作業の中止や中断をさせなくてよいか

**異常時の措置**

- ～少しでも異常を感じたら～
- ・ **いったん作業を離れる**
  - ・ **病院へ運ぶ、または救急車を呼ぶ**
  - ・ **病院へ運ぶまでは一人きりにしない**

**長野労働局における重点取組期間（7月1日～8月31日）**



- 実施した対策の効果を再確認し、必要に応じ追加対策を行いましょう。
- 特に梅雨明け直後は、WBGT値に応じて、**作業の中断**、**短縮**、**休憩時間の確保**を徹底しましょう。
- 水分、塩分を積極的に取り**ましょう。
- 各自が、睡眠不足、体調不良、前日の飲みすぎに注意し、当日の朝食はきちんと取りましょう。
- 期間中は熱中症のリスクが高まっていることを含め、重点的に教育を行いましょう。
- 少しでも異常を認めたときは、ためらうことなく、病院に搬送**しましょう。

